



مدیران کل محترم ۳۱ استان و جنوب کرمان

موضوع: پیشگیری از وقوع حوادث منجر به صدمات جانی در معادن با تأکید بر معادن سنگ های تزئینی و نما

با سلام و احترام؛

با توجه به حوادث منجر به صدمات جانی در معادن با تأکید بر معادن سنگ های تزئینی و نما بدلیل افتادن بلوک چین قواره کردن سنگ های معدن، حوادث ناشی از قرارگیری راننده بر روی تریلی هنگام بارگیری، پاره شدن سیم برش و برخورد قطعه ای از سیم الماسه (سگمنت)، افتادن سنگ از لبه پله استخراجی و دیواره جبهه کار بر روی ماشین آلات و کارگران، عدم رعایت حریم ایمن ماشین آلات بارگیری و باربری و ... ادارات کل صمت استان ها موظفند مراتب را به کلیه بهره برداران معادن و مسئولین فنی و ایمنی معادن ابلاغ نموده و در صورت عدم رعایت بندهای موضوع این دستورالعمل، وفق ضوابط و مقررات با بهره بردار رفتار گردد. در این ارتباط لازم است رعایت ضوابط و مقررات در ابتدای هر نوبت کاری توسط مسئول ایمنی و مسئول فنی معدن به کلیه کارگران و کارکنان در محیط معدن گوشزد گردد.

- رانندگان ماشین آلات معدنی باید دارای گواهینامه ویژه باشند.
- کابل های برق، داخل آب حاصل از برش با سیم برش قرار نگیرد.
- جابجایی پرسنل توسط ماشین آلات معدنی ممنوع می باشد.
- استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و ایمنی توسط پرسنل الزامی می باشد.
- رانندگان کامیون در زمان بارگیری پس از اطمینان از عمل کردن ترمز دستی، از اتافک خارج و از ماشین فاصله بگیرند.
- راننده کامیون روی کفه تریلر در زمان بارگیری حضور نداشته باشد.
- ورود و خروج افراد غیر شاغل در معدن حتما با هماهنگی سرپرست معدن انجام گیرد.
- گذراندن دوره های ایمنی عمومی و حرفه ای مرتبط با نوع کار محوله برای کلیه پرسنل معدن الزامی است.
- نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی در جاده های اصلی معدن جهت رعایت سرعت مجاز کامیون ها و ماشین آلات سبک الزامی است.
- ماشین آلات بارگیری می بایست مجهز به هشدار دنده عقب باشند.
- برگردان بلوک با ماشین آلات معدنی ممنوع می باشد و می بایست با پاکت و جک بلوک برگردان انجام شود.
- ارتفاع پله طبق طرح بهره برداری مصوب بوده و بیش از ۸ متر ممنوع است.
- تجهیز دستگاه سیم برش به حفاظ در هر شرایطی الزامی است.



شماره: ۷۹۰۹۳۵۲

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۷

پیوست: ندارد

فوریت: عادی

"اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی"

- لقی گیری لبه پله‌های استخراجی بصورت مداوم و روزانه الزامی است.
- کارگران معادن به محض اتمام کار باید بلافاصله از جبهه کار فاصله و مکان ایمنی را برای استراحت انتخاب نمایند.
- رعایت فاصله و شعاع ایمن از ماشین آلات بارگیری و معدنی و از لبه پله استخراجی الزامی است.
- بکارگیری اپراتور آموزش دیده برای انجام عملیات بارگیری الزامی است.
- بستن سنگ کوپ قبل از حرکت تریلر با دو عدد زنجیر مناسب برای هر قطعه از سنگ الزامی است.
- ممنوعیت تعمیر و سرویس ماشین آلات معیوب در جبهه کار استخراجی و لزوم هدایت ماشین به فاصله مناسب از جبهه کار.
- ممنوعیت استفاده از البسه نامناسب از جمله استفاده از شال و چفیه طبق ابلاغیه شماره ۷۶۰۹۵۱۰ مورخ ۱۴۰۵/۲/۸.
- کلیه دارندگان مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف به رعایت مفاد آیین‌نامه ایمنی معادن و سایر دستورالعمل‌های مرتبط می‌باشند.

وجیه اله جعفری

رونوشت:

جناب آقای دکتر بستامی، رییس محترم سازمان نظام مهندسی معدن ایران، جهت صدور دستور مقتضی و ابلاغ به سازمان نظام مهندسی معدن استان‌ها.
رییس محترم انجمن سنگ ایران، جهت صدور دستور مقتضی.